




RS485-ModBus 总线接口 步进电机驱动器 (57 型: 7TRSM5740Q)

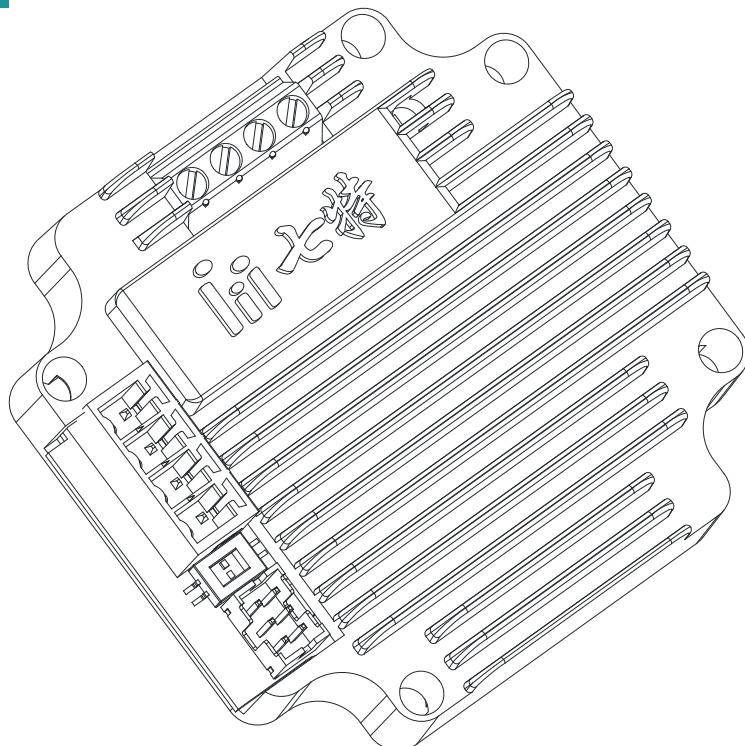

说明书修订版 (Ver3.00)

目录

| | |
|------------------------------------|----|
| 前言 | 3 |
| 1. 产品特点 | 4 |
| 2. 产品参数 | 4 |
| 3. 电气接口 | 5 |
| 4. 典型使用及接线图 | 7 |
| 4.1 典型组网 | 7 |
| 4.2 传感器接口典型接线图 | 7 |
| 5. 运行及工作模式说明 | 8 |
| 5.1 步进一体机(步进电机、驱动、控制三合一)工作模式 | 8 |
| 5.2 定位模式 | 8 |
| 5.3 正反转模式 | 9 |
| 5.4 速度模式 | 10 |
| 5.5 到位模式 | 10 |
| 5.6 调试步骤(供参考) | 10 |
| 5.7 步进一体机参数说明 | 11 |
| 6. RS485 总线控制命令说明 | 14 |
| 6.1 RS485 总线协议 | 14 |
| 6.2 Modbus 寄存器值及功能码说明 | 14 |
| 6.3 Modbus-RTU 协议介绍 | 17 |
| 6.3.1 读保持寄存器 03 (0x03) | 17 |
| 6.3.2 写单个寄存器 06 (0x06) | 17 |
| 6.3.3 写多个寄存器 16 (0x10) | 18 |
| 6.4 校验码算法 | 20 |
| 7. 包装 | 21 |
| 8. 买家必读 | 21 |
| 附件一 控制器外形尺寸图 | 22 |
| 附件二 控制器安装示意图 | 23 |

前言

尊敬的用户：

欢迎您使用北京瀚斯塔科技有限公司的产品，感谢您对我们的信任。

本文档和此后提及的任何图纸及计算机软件(包括描述本系统硬件部分的软件)都具有版权，并只能依据合同在北京瀚斯塔科技有限公司提供的系统及其文档的情况下使用。这些文本在事先没有得到北京瀚斯塔科技有限公司的书面许可情况下，明确的不能以任何形式(文字、口头、电子或其他形式)进行介质拷贝、编辑、翻译、出版、销售或以其他方式转让。

北京瀚斯塔科技有限公司精心的准备了本文档，当然也不免会出现错误或者印刷错误，北京瀚斯塔科技有限公司对这些错误及由此可能造成的损失不承担责任。考虑到所描述系统技术上的改进，北京瀚斯塔科技有限公司可以在任何时间没有事先通知的情况下更改原版文档到新的版本。

| 版本 | 说明 |
|---------|---|
| Ver1.00 | 建立文档 |
| Ver1.01 | 传感器接口改变 |
| Ver2.00 | 电源和总线接口定义改变 |
| Ver2.01 | 增加变速通信协议 |
| Ver3.00 | 增加通信电气隔离、增加到位模式 型号从 7TRSM5740 更改为 7TRSM5740Q |

北京瀚斯塔科技有限公司
Tel: 13716515078
Email: 514455707@qq.com
<http://www.bjhanstar.com>

1. 产品特点

- ◆ S 加减速曲线，运行平稳，用户可更改 S 曲线参数
- ◆ 微型设计，安装便利，可与 57 步进电机一体化
- ◆ 网络集散控制，RS485 (ModuBus-RTU) 组网
- ◆ 支持定位模式、正反转模式、速度模式、到位模式
- ◆ 停止运行时自动减电流
- ◆ 电气接口简洁，且接线方便
- ◆ 零位准确，有复位时的零位脱落动作
- ◆ 限位，碰到限位信号自动停止，电平触发和边沿触发到位
- ◆ 提供计算机调试软件、DLL 和嵌入式源代码，方便调试和二次开发

2. 产品参数

表一：产品参数

| 产品参数 | 产品可更改运行参数 |
|------|-----------------------------|
| 外观尺寸 | 56mm×56mm×16.5mm |
| 相电流 | 2A-4.5A 连续可调 |
| 工作电压 | DC12V-32V |
| 步进细分 | 1/2/4/8/16/32/64/128 |
| 步进频率 | 20Hz-20KHz 可调 |
| 零位电气 | PNP 和推挽 (0-24V) |
| 限位电气 | TTL/NPN |
| 通信接口 | RS485 |
| 存储温度 | -20° ~85° |
| 保护电路 | 过热、过流、过载、电源反接 |
| 通信保护 | 电气隔离、TVS、防雷 |
| | 可设置 电机相电流 |
| | 可设置 细分 1/2/4/8/16/32/64/128 |
| | 可设置 运动模式 |
| | 可设置 加速系数、启动速度和最大速度 |
| | 可设置 电机空闲脱机 |
| | 可设置 复位光电开关脱落步数 |
| | 可设置 电机方向 |
| | 可设置 复位、限位触发有效电平 |
| | 可设置 最大步数(找零位开关的最多步数) |
| | 可设置 485. ID |

3. 电气接口

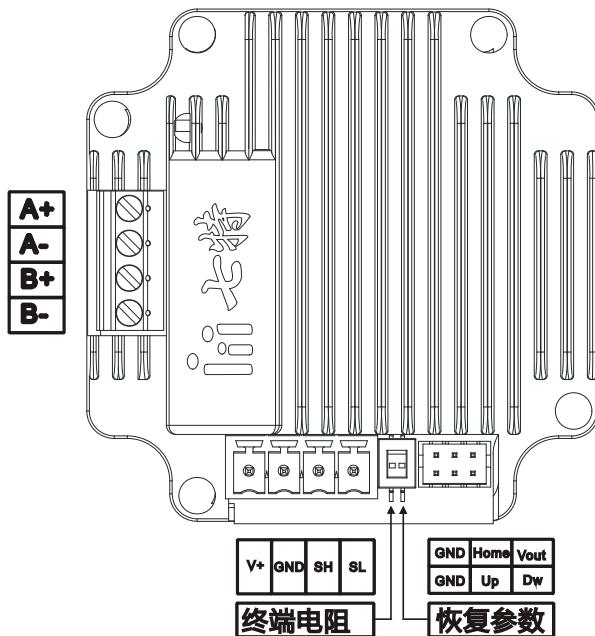


图 1：步进一体机电气接口图

表 2: 用户接口定义说明

| | | |
|--------------------|-----|------------------|
| 插座: KF2EDG-3.81 | V+ | 电源输入 DC11V-DC32V |
| | GND | 电源 GND |
| | SH | 总线级联信号 RS485-A+ |
| | SL | 总线级联信号 RS485-B- |

表 3: 传感器接口定义说明

| | | |
|---------------|------|---|
| 传感器插座:PHD-2×3 | Vout | 默认 Vout=V+; 可定制选择 Vout= 5V@30mA |
| | Home | 零位开关输入端, PNP 型, 支持 0-24V。推荐接光电开关 |
| | UP | TTL 电平(0-5V)、NPN 信号、机械开关 定位、正反转、速度模式下: 正反向限位信号 到位模式下: 正反向或者反方向的到位信号 |
| | DW | TTL 电平(0-5V)、NPN 信号、机械开关 定位、正反转、速度模式下: 反反向限位信号 到位模式下: 正反向或者反方向的到位信号 |
| | GND | 电源 GND, 与输入电源同一个 GND |

表 4：电机线接口

| | | |
|-------------------|----|------------------------------------|
| 插座： kf128-3.81 | A+ | 接步进电机的 A 相线圈的 A+。实际也可接 A-, 电机方向会反置 |
| | A- | 接步进电机的 A 相线圈的 A-。实际也可接 A+, 电机方向会反置 |
| | B+ | 接步进电机的 B 相线圈的 B+。实际也可接 B-, 电机方向会反置 |
| | B- | 接步进电机的 B 相线圈的 B-。实际也可接 B+, 电机方向会反置 |

4. 典型使用及接线图

4.1 典型组网

- ◆ RS485 总线与计算机网关（以太网、USB、RS232 等转 RS485）连接使用
- ◆ RS485 总线与嵌入式控制器连接使用
- ◆ RS485 总线与 PLC 连接使用

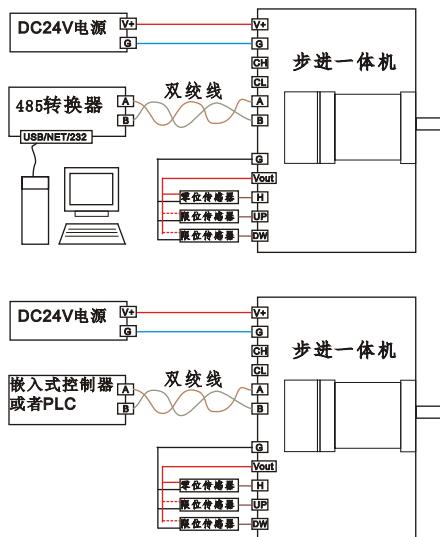


图 2: RS485 总线接线图

4.2 传感器接口典型接线图

推荐使用一个光电开关（输出 PNP 型、或者推挽输出）用于做精准的参考零位，两个限位用限位开关（行程开关、微动开关）等机械开关。如图 3、4。

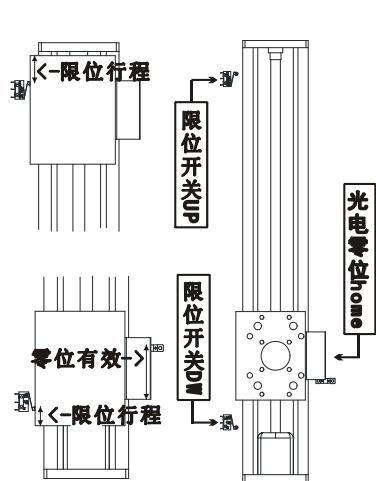


图 3: 传感器安装位置参考

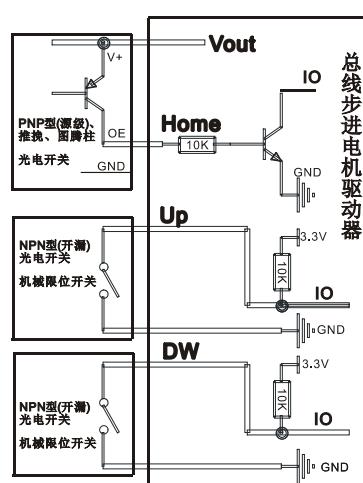


图 4: 传感器接口参考接线图

在定位模式下，两个限位开关为可选，零位光电开关是必选项。

5. 运行及工作模式说明

5.1 步进一体机(步进电机、驱动、控制三合一)工作模式

工作模式：定位模式、正反转模式、速度模式、到位模式。不同的工作模式不需设置，步进一体机根据用户发送不同指令，自动切换到对应的工作模式。

步进一体机运行位置数据值变大方向，定义为步进一体机的正方向；步进一体机运行位置数据值变小方向定义为步进一体机的反方向。步进一体机运行方向可软件设定，而应对零位传感器安装在不同位置。

5.2 定位模式

定位模式：定位模式包含复位和定位。用户的机械行程，映射成一个单轴的坐标，通过标度变换，可以将用户的机械行程单位映射为一个有起点和终点的步数坐标。

复位(找零，找 home)：及找机械零点位置。复位需要一个外部零位传感器安装在机械机构上，配合步进一体机共同完成。

执行复位时，零位传感器信号是无效状态，见图 5 所示。步进一体机反方向运行找零最大步数，在运行小于找零最大步数的过程中，检测到零位传感器信号，完成复位。如果步进一体机反转找零最大步数后，没有检测到零位传感器信号则停止运行，给出找零错误的报警信号。通过 RS485 接口可读取报警信号。

执行复位时，零位传感器信号是有效状态，见图 6 所示。步进一体机正方向运行开关脱落步数，然后读取零位传感器信号。如果零位传感器信号无效状态，步进一体机则反转复位；如果零位传感器信号还是有效状态，则给出找零错误的报警信号。通过 RS485 接口可读取报警信号。因此，通过调试后，将开关脱落步数设置成稍大于零位传感器有效信号的行程步数值。

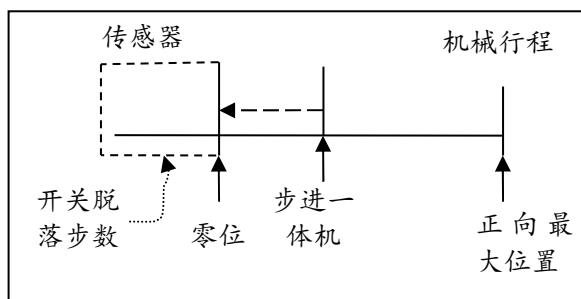


图 5：复位时，零位信号无效

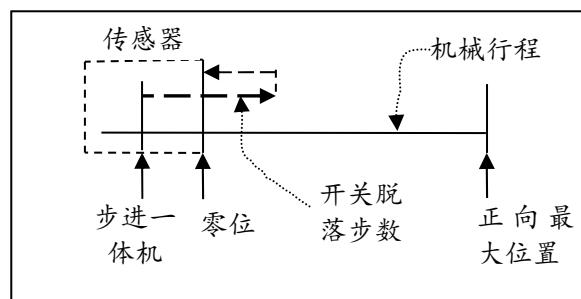


图 6：复位时，零位信号有效

每次重新上电后，都需要一次复位操作。零位传感器的步进一体机反方向末端位置，需要覆盖用户有效的机械结构行程

定位:复位正确后才可定位。复位完成后，机械机构处于机械零位的位置。通过通信接口发送步进一体机需要去的步数坐标(目标位置)，步进一体机会根据当前位置自动计算运行方向和步数。步进一体机接收到新的定位指令，如果此时还没有完成上一次的定位指令，则将新指令的目标位置作为最终的目标位置，不再关心上一次指令的目标位置。

步进一体机在定位的过程中，还没有达到目标位置时，正方向运行碰到了 UP 限位开关或者反方向运行碰到负 DW 限位开关，步进一体机则减速停止并给出报警信号。通过 RS485 接口可读取报警信号。。此时，系统硬件可能出错，需要用户的系统报警并检修处理，步进一体机不响应定位指令。

步进一体机工作在定位模式时，可以执行变速命令。接收到变速指令后，如果此时没有运行到目标位置，则自动通过加减速调整到最新速度；如果此时是在目标位置，在新的目标位置指令后，则按设置的最新速度运行。

5.3 正反转模式

正反转模式下，步进一体机不需要零位的传感器，限位传感器可选。正反转模式下，步进一体机的位置值仅能作为参考。步进一体机在接受到正转指令，则在当前位置正方向运行指定的步数。步进一体机在接受到反转指令，则在当前位置正方向运行指定的步数。步进一体机，在正反转模式下，正方向运行碰到了 UP 限位开关或者反方向运行碰到负 DW 限位开关，步进一体机则减速停止并给出报警信号。通过 RS485 接口可读取报警信号。

正反转模式下，步进一体机碰到限位信号停止后，可以继续再执行正反转指令。再继续执行新的指令时，如果对应的限位信号还存在，虽执行指令，步进一体机因限位信号的存在而不会动作。

举例，步进一体机正方向运行碰到 UP 信号后，给出报警信号。当再接收到正方向运行指令，此时如果限位信号存在，步进一体机不动作，此时如果限位信号不存在，则可继续执行正方向运行指令；当再接收到反方向运行指令，则直接反方向运行。在定位模式下，这两种情况，步进一体机都不动作。

5.4 速度模式

速度模式下，步进一体机不需要零位的传感器，限位传感器可选。速度模式和正反转模式基本一样。正反转模式下，当正转步数为 0 时，步进一体机会一直正转下去，自动切换成速度模式下的正转；当反转步数为 0 时，步进一体机会一直反转下去，自动切换成为速度模式下的反转。速度模式下，正转碰到 UP 信号和反转碰到 DW 信号，步进一体机则减速停止并给出报警信号。通过 RS485 接口可读取报警信号。

5.5 到位模式

在定位模式、正反转模式、速度模式下，步进一体机的 UP 为正转的限位信号，DW 信号为反转的限位信号。发送定位到位、正反转到位指令后，UP 信号和 DW 信号自动切换成到位信号，不做限位信号用。

5.6 调试步骤(供参考)

第一步：接好电源和通信线后，使用调试软件或者自发指令，发送给步进一体机(不带机械负载)正转一个步数，查看电机是否转动，转动为正常。

第二步：调试电机方向。步进一体机接入机械机构，发送速度模式的正转步数，步数值先为一个小值，避免机械结构碰撞。查看零位开关是否在反转方向末端，方向相反则设置步进一体机的方向反置。查看机械结构是否能动起来，如果动不起来，则将一体机的速度设小(小于等于 200Rpm)避免扭矩不够。

第三步：调试零位传感器信号。如果需要一体机工作在定位模式下，则接上零位传感器，保证复位速度小于等于 200rpm，发送步进一体机复位指令，此时注意随时可断驱动器电源，以免出现参数不对而碰撞机械机构。发送复位指令后，人为遮挡或者模拟零位信号有效的动作（比如槽型光电开关可以用纸片挡住槽），看步进一体机是否停下。通过通信接口读取电机状态为复位正确的状态，即空闲状态。如果不能停下，检查线路、光电开关的信号匹配和逻辑状态是否需要反置。人为遮挡或者模拟零位信号有效后，让机械机构自动完成复位功能。此处可能因为找零最大步数步进一体机的参数不合理，需要多次执行复位指令。

第四步：初步调试运行速度。发送速度模式下的正转反命令，正反转的步数由小变大，调试其速度对应是否能将机械机构运行起来，大概运行顺畅即可。可初步调试出，复位所需要的找零最大步数、开关脱落步数。

第五步：调试限位信号。在有限位开关信号情况下，发送速度模式下的正反转

指令，人为遮挡或者模拟限位信号有效的动作，看步进一体机是否停下。通过通信接口读取电机状态是否为警报信号。如果不能停下，检查线路、光电开关的信号匹配和逻辑状态是否需要反置。

第六步，重新多次调整步进一体机参数，包括细分、加速步数、加速系数、找零速度、运行速度、找零最大步数、光电开关脱落步数等。

5.7 步进一体机参数说明

485-ID: 步进一体机可同时或者用其中之一的通信接口，RS485 通信接口为总线并联系统，并联总线的 ID 需要不同

细分：控制步进电机的线圈 A 和 B，将 A 和 B 线圈分别给不同电流，则能将步进电机输出轴矢量合力在步进电机步距角的一个夹角，最终实现一个步距角分几步走完，多少步走完一个步距角则为多少细分。理论上细分可以是任意数值，实际有限制。约定，一个脉冲走一步。如果步进电机步距角是 1.8 度，如果不细分下，200 步步进电机转动一圈；如果细分，步进电机转动一圈，需要走的步数为 $200 \times \text{细分}$ 。

限位开关信号极性：限位传感器漏极有效下为低电平，无效为悬空状态。限位开关常规低电平触发有效，特殊情况可设置为低电平为无效。设置方法详细见表 M02。

零位开关信号极性：零位传感器漏极有效下为高电平，无效为悬空状态。零位开关常规高电平触发有效，特殊情况可设置为高电平为无效。设置方法详细见表 M02。

找零速度：同时也是启动速度，对应启动速度周期(单位 us)，周期值越大，速度越慢，周期值越小，速度越快。对应的 $\text{rpm} = 300000 / (\text{周期值} * \text{细分})$ 。

运行速度：对应运行速度周期(单位 us)，周期值越大，速度越慢，周期值越小，速度越快。对应的 $\text{rpm} = 300000 / (\text{周期值} * \text{细分})$ 。已知 Rpm，对应的周期值 = $300000 / (\text{Rpm} * \text{细分})$ 。

加速步数、加速系数：

电机运行过程（除找零时）的启动和停止有 S 曲线的加速和减速。加速曲线如图 7

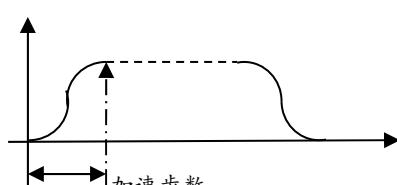


图 7：S 加速曲线

S 曲线参数：

启动速度脉冲周期(PlusStartTime) [单位 us]

运行速度对应脉冲周期(PlusConstantTime) [单位 us]

加速步数(AccSteps)

加速系数(AccCof)

根据实际负载，初次使用时，调整 S 曲线参数的启动速度脉冲周期，运行速度对应脉冲周期，加速系数。

※注意※：

S 曲线参数需要满足一定条件，否则启动后速度和设置速度会不一致。(exp：自然对数 e 的 x 次方， log：e 为低的对数)

PlusStartTime - PlusConstantTime < (exp(AccSteps*AccCof/2)+1)*0.95
或者

AccSteps > log((PlusStartTime - PlusConstantTime)/0.95 - 1) * 2 / AccCof
或者

AccCof > log((PlusStartTime - PlusConstantTime)/0.95 - 1) * 2 / AccSteps

加速时间：(PlusStartTime + PlusConstantTime)* 加速步数*0.5[us]

加速系数：数值越小启动越缓慢，能启动更重负载或者能让负载加速到更快速度；同时启动时间变长。

加速步数：数值越大启动越缓慢，能启动更重负载或者能让负载加速到更快速度；同时启动时间变长。

电机状态、硬件配置：详见表 M01, M02

表 M01：电机状态

| 数值 | 说明 |
|----------|--|
| 0xff | 开机未定义状态。当不是 0xff 时，各 bit 位表示不同意思 |
| Bit[2:0] | 0x0：空闲状态，不属于警报状态 0x1-7：运行状态，不属于警报状态 |

| | |
|----------|---|
| Bit[3] | 1:在复位中; 0: 不在复位中 |
| Bit[7:4] | 0x1: 复位状态出错 , 零位开关未检测, 警报状态 0x6: 正转时触发 Up 开关 0x7: 反转时触发 Down 开关 |

表 M02: 硬件配置

| 数值 | 说明(默认值:0x00) |
|--------|--------------------------------|
| Bit0 | Up 开关逻辑配置。0: 低电平触发; 1: 高电平触发 |
| Bit1 | Dw 开关逻辑配置。0: 低电平触发; 1: 高电平触发 |
| Bit2-3 | 备用 |
| Bit4 | 空闲锁机。0: 电机状态空闲锁机; 1: 电机状态空闲不锁机 |
| Bit5 | 备用 |
| Bit6 | 零位信号逻辑配置。0: 高电平触发; 1: 低电平触发 |
| Bit7 | 电机方向反置 |

6. RS485 总线控制命令说明

6.1 RS485 总线协议

硬件帧格式：1bit 起始位、位 8bit 数据位、1bit 停止位、无奇偶校验。默认波特率 9600，可设置 2400、4800、9600、19200、38400。

软件协议格式：标准的 Modbus-RTU。力控组态软件、ModBusPoll、sscom 测试。使用到的功能码有，读保持寄存器（功能码 03）、写单个寄存器（功能码 06）、写多个寄存器（功能码 16）。本设备在写多个寄存器时（功能码 16），一次最多只能写 2 个寄存器。本设备的变量用 1 个寄存器存数的，在写寄存器值时通过“功能码 06”候按 16bit 写；变量用 2 个寄存器存数的，在写寄存器值时通过“功能码 16”候按 32bit 写。

6.2 Modbus 寄存器值及功能码说明

读取当前位置、目标位置、电机状态

表 12：读取当前位置、目标位置、电机状态

| 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器值说明 | |
|-----|-------|-----------------|----------------------------|
| 03 | 1000 | 电机当前位置 (高 16 位) | 电机当前位置：读 1000 地址开始的 2 个寄存器 |
| 03 | 1001 | 电机当前位置 (低 16 位) | |
| 03 | 1002 | 电机目标位置 (高 16 位) | 电机目标位置：读 1002 地址开始的 2 个寄存器 |
| 03 | 1003 | 电机目标位置 (低 16 位) | |
| 03 | 1004 | 电机状态 (详细见表 M01) | |

当前位置、目标位置、电机状态、当前运行速度脉冲周期 4 个参数可以用 03 功能码读 1000 开始地址的 8 个寄存器。寄存器地址为 10 进制数据。

复位电机、电机停止

表 13：步进一体机运动指令(1)

| 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器值说明 |
|-----|-------|-------------------------|
| 06 | 2000 | 复位电机(写任何值)，写地址 2000 寄存器 |
| 06 | 2001 | 电机停止，写地址 2001 寄存器 |

修改步进一体机的参数：485. ID、细分、硬件配置、波特率、加速步数、加速系数、找零速度、默认运行速度、找零最多步数、开关脱落步数、相电流、参数固化。寄存器地址为 10 进制数据。

表 14: 步进一体机参数

| 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器值说明 |
|-----|-----------|---------------------------------|
| 06 | 3000 | 485. ID, 取低 8 位, 最大到 255 |
| 06 | 3001 | 细分, 取低 8 位, 最大到 255 |
| 06 | 3002 | 硬件参数配置, 详细见表 M02 |
| 06 | 3003 | 波特率 |
| 16 | 3004-3005 | 加速步数 |
| 16 | 3006-3007 | 加速系数 |
| 06 | 3008 | 找零速度, 对应的脉冲周期 |
| 06 | 3009 | 默认运行速度, 对应的脉冲周期; 找零之后的速度恢复到这个速度 |
| 16 | 3010-3011 | 找零最多步数 |
| 16 | 3014-3015 | 开关脱落步数 |
| 16 | 3016-3017 | 相电流 |
| 06 | 4002 | 参数存储到内部 flash |

步进一体机运动指令：定位、正反转等。寄存器地址为 10 进制数据，功能码数据为 10 进制数据。写寄存器值，其寄存器地址均为连续写 2 个寄存器值。

表 15: 步进一体机运动指令 (2)

| 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器值说明 |
|-----|-----------|---|
| 16 | 2002-2003 | 步进一体机正确复位情况下。电机定位：写地址 2002 开始的 2 个寄存器。寄存器值为定位的步数坐标, 执行定位模式的定位功能。正向运行碰到 UP 开关, 停下警报。反向运行碰到 DW 开关, 停下警报。03 功能码读取 1004 寄存器值, 可以读取步进一体机的状态。 |
| 16 | 2004-2005 | 无论当前电机状态如何, 在当前的位置正转寄存器值(寄存器值!=0)步。步进一体机执行正反转模式的正转功能。寄存器值=0, 步进一体机执行速度模式下的正转。无论寄存器值何值, 正向运行碰到 UP 开关, 停下警报。执行此命令一次后, 步进一体机状态强制变为“正确复位”, 但此时的步数值和机械机构尺寸没有对应关系。03 功能码读取 1004 寄存器值, 可以读取步进一体机的状态。 |
| 16 | 2006-2007 | 无论当前电机状态如何, 在当前的位置反转寄存器值(寄存器值!=0)步。步进一体机执行正反转模式的反转功能。寄存器值=0, 步进一体机执行速度模式下的反转。无论寄存器值何值, 反向运行碰到 DW 开关, 停下 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 警报。执行此命令一次后，步进一体机状态强制变为“正确复位”，但此时的步数值和机械机构尺寸没有对应关系。03 功能码读取 1004 寄存器值，可以读取步进一体机的状态。 |
|--|--|---|

步进一体机运动指令：变速。寄存器地址为 10 进制数据，功能码数据为 10 进制数据。写寄存器值，2008 寄存器地址为 1 个寄存器值。2010–2011 寄存器地址均为连续写 2 个寄存器值。

表 16：步进一体机运动指令(3)

| 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器值说明 |
|-----|-----------|---|
| 16 | 2008 | 寄存器值为表示目标速度脉冲周期。 |
| 16 | 2010–2011 | 2 个寄存器值总共 32bits，按单浮点格式读取。单浮点数表示目标 Rpm。 |

步进一体机运动指令：到位等。寄存器地址为 10 进制数据，功能码数据为 10 进制数据。到位功能均在步进一体机正确复位情况下。

表 17：步进一体机运动指令(4)

| 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器值说明 |
|-----|-----------|--|
| 16 | 2202–2203 | 电机定位：写地址 2202 开始的 2 个寄存器。寄存器值为定位的步数坐标，执行到位模式的定位功能。碰到 UP 边沿触发开关，减速停下。 |
| 16 | 2402–2403 | 电机定位：写地址 2402 开始的 2 个寄存器。寄存器值为定位的步数坐标，执行到位模式的定位功能。碰到 DW 边沿触发开关，减速停下。 |
| 16 | 2204–2205 | 电机正转：写地址 2402 开始的 2 个寄存器。当前位置正转寄存器值步数，执行到位模式的正转功能。碰到 UP 边沿触发开关，减速停下。 |
| 16 | 2405–2405 | 电机正转：写地址 2402 开始的 2 个寄存器。当前位置正转寄存器值步数，执行到位模式的正转功能。碰到 DW 边沿触发开关，减速停下。 |
| 16 | 2206–2207 | 电机反转：写地址 2402 开始的 2 个寄存器。当前位置反转寄存器值步数，执行到位模式的反转功能。碰到 UP 边沿触发开关，减速停下。 |
| 16 | 2406–2407 | 电机反转：写地址 2402 开始的 2 个寄存器。当前位置反转寄存器值步数，执行到位模式的反转功能。碰到 DW 边沿触发开关，减速停下。 |

6. 3 Modbus-RTU 协议介绍

参考<详解 modbus 通讯协议.pdf>的功能码描述。

6. 3. 1 读保持寄存器03 (0x03)

表 18: 03 读保持寄存器主机发送请求

| 帧码 | 字节数 | 数值及说明 |
|-------|-----|------------------------------|
| 目标地址 | 1 | 步进一体机的地址, 1-254, 一般 0 为广播地址。 |
| 功能码 | 1 | 03 (0x03) |
| 起始地址 | 2 | 0x0000-0xffff |
| 寄存器数量 | 2 | 1-125 |
| CRC16 | 2 | 目标地址+功能码+起始地址+寄存器数量, 计算得出的值 |

表 19: 03 读保持寄存器从机响应

| 帧码 | 字节数 | 数值及说明 |
|-------|---------|----------------------------|
| 目标地址 | 1 | 步进一体机的地址。 |
| 功能码 | 1 | 03 (0x03) |
| 字节数 | 1 | 2×寄存器数量 |
| 寄存器值 | 2×寄存器数量 | |
| CRC16 | 2 | 目标地址+功能码+字节数+寄存器值 , 计算得出的值 |

举例, 读取地址为 0x01 步进一体机电机状态:

主机发送: 01 03 03 EC 00 01 45 BB

| 数值 | 字节数 | 说明 |
|-------|-----|-----------------------------------|
| 01 | 1 | 目标地址, 0x01 的步进一体机 |
| 03 | 1 | 功能码 |
| 03 EC | 2 | 起始地址 0x03EC=1004, 和表 12 的寄存器地址值对应 |
| 00 01 | 2 | 寄存器数量 1 个 |
| 45 BB | 2 | CRC16 |

步进一体机返回: 01 03 02 00 00 B8 44

| 数值 | 字节数 | 及说明 |
|-------|---------|-------------------|
| 01 | 1 | 目标地址, 0x01 的步进一体机 |
| 03 | 1 | 03 (0x03) |
| 02 | 1 | 寄存器个数 1 个 |
| 00 00 | 2×寄存器数量 | 寄存器值 |
| B8 44 | 2 | CRC16 |

6. 3. 2 写单个寄存器06 (0x06)

表 20: 06 写单个寄存器主机发送请求

| 帧码 | 字节数 | 数值及说明 |
|-------|-----|------------------------------|
| 目标地址 | 1 | 步进一体机的地址, 1-254, 一般 0 为广播地址。 |
| 功能码 | 1 | 06 (0x06) |
| 寄存器地址 | 2 | 0x0000-0xffff |
| 寄存器值 | 2 | 0x0000-0xffff |
| CRC16 | 2 | 目标地址+功能码+起始地址+寄存器数量, 计算得出的值 |

表 21: 06 写单个寄存器从机响应

| 帧码 | 字节数 | 数值及说明 |
|-------|-----|----------------------------|
| 目标地址 | 1 | 步进一体机的地址。 |
| 功能码 | 1 | 06 (0x06) |
| 寄存器地址 | 2 | 2×寄存器数量 |
| 寄存器值 | 2 | |
| CRC16 | 2 | 目标地址+功能码+字节数+寄存器值 , 计算得出的值 |

举例, 写地址为 0x01 步进一体机减速停止:

主机发送: 01 06 07 D1 00 00 D8 87

| 数值 | 字节数 | 说明 |
|-------|-----|-----------------------------------|
| 01 | 1 | 目标地址, 0x01 的步进一体机 |
| 06 | 1 | 功能码 |
| 07 D1 | 2 | 起始地址 0x07D1=2001, 和表 13 的寄存器地址值对应 |
| 00 00 | 2 | 寄存器值 0x0000, 和表 13 的寄存器地址值对应 |
| D8 87 | 2 | CRC16 |

步进一体机返回: 01 06 07 D1 00 00 D8 87

| 数值 | 字节数 | 说明 |
|-------|-----|-----------------------------------|
| 01 | 1 | 目标地址, 0x01 的步进一体机 |
| 06 | 1 | 功能码 |
| 07 D1 | 2 | 起始地址 0x07D1=2001, 和表 13 的寄存器地址值对应 |
| 00 00 | 2 | 寄存器值 0x0000, 和表 13 的寄存器地址值对应 |
| D8 87 | 2 | CRC16 |

6.3.3 写多个寄存器16 (0x10)

表 20: 22 写多个寄存器主机发送请求

| 帧码 | 字节数 | 数值及说明 |
|---------|-----|------------------------------|
| 目标地址 | 1 | 步进一体机的地址, 1-254, 一般 0 为广播地址。 |
| 功能码 | 1 | 16 (0x16) |
| 寄存器起始地址 | 2 | 0x0000-0xffff |
| 寄存器数 | 2 | 0x0000-0xffff |

| | | |
|-------|-------------|-----------------------------|
| 量 | | |
| 字节数 | 1 | 寄存器数量×2 |
| 寄存器值 | 寄存器数量 ×2 | 寄存器值 |
| CRC16 | 2 | 目标地址+功能码+起始地址+寄存器数量， 计算得出的值 |

表 23：16 写单个寄存器从机响应

| 帧码 | 字节数 | 数值及说明 |
|---------|-----|--------------------------|
| 目标地址 | 1 | 步进一体机的地址。 |
| 功能码 | 1 | 16(0x10) |
| 寄存器起始地址 | 2 | 2×寄存器数量 |
| 寄存器数量 | 2 | 1-123 |
| CRC16 | 2 | 目标地址+功能码+字节数+寄存器值，计算得出的值 |

举例，写地址为 0x01 步进一体机正转 1000 步，地址 2004 连续写两个寄存器值。

主机发送：01 10 07 D4 00 02 04 00 00 03 E8 D9 8E

| 数值 | 字节数 | 说明 |
|-------------|-----|--------------------------------------|
| 01 | 1 | 目标地址，0x01 的步进一体机 |
| 10 | 1 | 功能码 0x10=16 |
| 07 D4 | 2 | 寄存器起始地址 0x07D4=2004, 和表 15 的寄存器地址值对应 |
| 00 02 | 2 | 寄存器数量 2 个 |
| 04 | 1 | 字节数量= 2 个×2 |
| 00 00 03 E8 | 4 | 寄存器值 0x00 00 03 E8 = 1000 |
| D9 87 | 2 | CRC16 |

步进一体机返回：01 10 07 D4 00 02 00 84

| 数值 | 字节数 | 说明 |
|-------|-----|--------------------------------------|
| 01 | 1 | 目标地址，0x01 的步进一体机 |
| 10 | 1 | 功能码 0x10=16 |
| 07 D4 | 2 | 寄存器起始地址 0x07D4=2004, 和表 15 的寄存器地址值对应 |
| 00 02 | 2 | 寄存器数量 0x0002 个 |
| 00 84 | 2 | CRC16 |

6.4 校验码算法

```
unsigned short ModRtuCrcTx(unsigned char buf[], int len)
{
    unsigned short crc = 0xFFFF;
    int pos, i;
    for (pos = 0; pos < len; pos++)
    {
        crc ^= buf[pos];
        for (i = 8; i != 0; i--)
        {
            if ((crc & 0x0001) != 0)
            {
                crc >>= 1;
                crc ^= 0xA001;
            }
            else    crc >>= 1;
        }//for (int i = 8; i != 0; i--)
    }//for (int pos = 0; pos < len; pos++)
    return crc;
}
```

7. 包装



| 序号 | 数量 | 部件 |
|----|----|-----------------------------------|
| 1 | 1 | RS485 接口 57 型步进电机驱动器 [7TRSM5740Q] |
| 2 | 1 | PH2.0-2×3P 带线 |
| 3 | 1 | KF128-3.81-4P |

8. 买家必读

- (1) 在使用步进电机的过程中, 请确保接线正确, 无虚接、压线皮等问题, 否则可能造成虚、短接引起打火。
- (2) 请注意看清正负标示, 避免因为将电机的正负极接错出现烧毁现象, 不要带电拔插。
- (3) 选取电机的电流参数, 不可超过 4.5A, 否则容易发生保护。
- (4) 电流调节电位器不能拧得过紧, 容易造成过量使调节钮松动。
- (5) 扭矩请考虑充分余量, 否则差异性可能引起某些情况下扭矩不够。
- (6) 请注意使用环境要求, 为其提供适用且优化的环境, 并在环境中注意避免金属屑、油污、粉尘及腐蚀性气体。
- (7) 批量购买前请先测试好, 无质量问题, 不接受批量退货。
- (8) 需要高低温要求, 请订购前联系厂家做定制及高低温筛选。
- (9) 未经公司书面同意, 不得自行拆装。
- (10) 确保应用符合电气相关技术规范。

附件一 控制器外形尺寸图

驱动器与 57 步进电机孔位、大小一致。

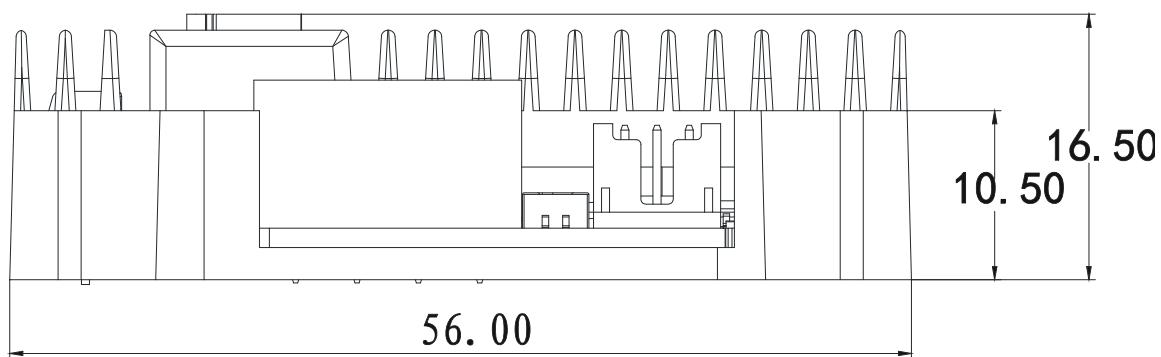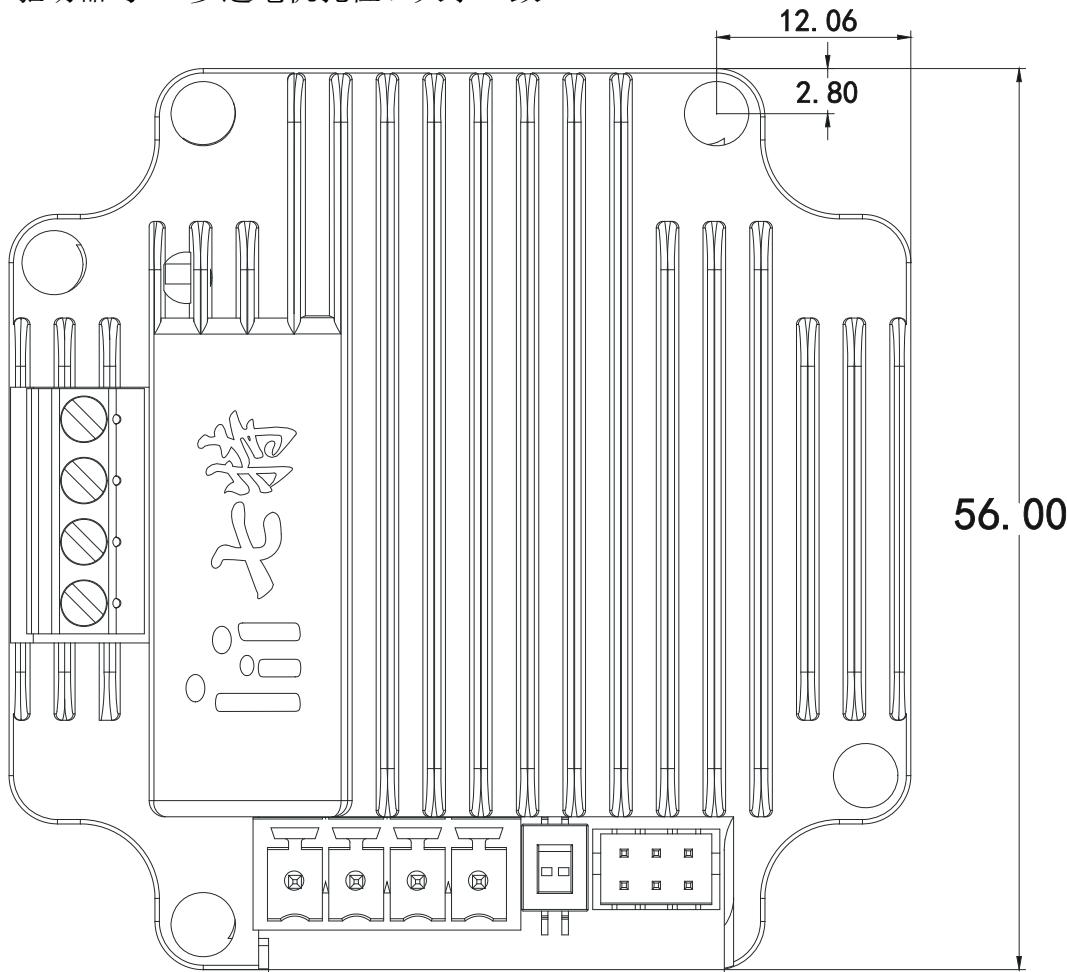

附件二 控制器安装示意图

控制器可以与 57 步进电机一体化安装。

与电机一体化安装时：建议至少安装 3 个 M3 螺丝。

